




BOSCH

Painéis de controle

G Series: B8512G, B9512G

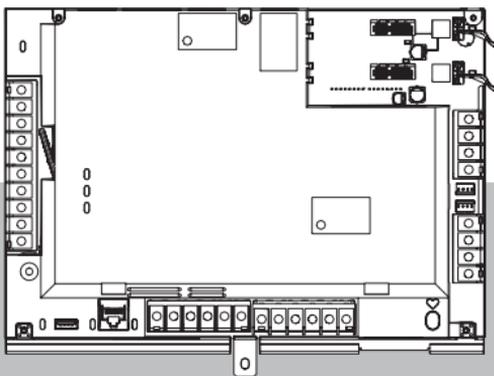

pt-BR Notas de lançamento

Sumário

1	Introdução	5
1.1	Sobre a documentação	5
1.2	Requisitos	6
2	Firmware versão 3.15.024	9
2.1	Novidades	9
2.2	Correções	11
3	Firmware versão 3.14.100	16
3.1	O que há de novo	16
4	Firmware versão 3.14.012	17
4.1	Novidades	18
4.2	Correções	18
4.3	Problemas conhecidos	21
5	Histórico de revisão do firmware	23
5.1	Firmware versão 3.12.024	23
5.2	Firmware versão 3.12.020	24
5.3	Firmware versão 3.11.5	28
5.4	Firmware versão 3.11	29
5.5	Firmware versão 3.10	33
6	Atualizar uma conta antiga no RPS para 3.08	35
6.1	Atualizar uma conta de um painel de controle da Série G existente para uma conta do B9512G/B8512G	36
7	Programando o painel de controle para conformidade com a SIA	38

8	Requisitos mínimos do sistema para ANSI/ SIA CP-01	44
9	Software de código aberto 3.15.024	45

1 Introdução

Estas *Notas de lançamento* correspondem à versão 3.15.024 do firmware do painel de controle.

1.1 Sobre a documentação

Copyright

Este documento é propriedade intelectual da Bosch Building Technologies B.V. e está protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Marcas registradas

Todos os nomes de produtos de hardware e software usados neste documento provavelmente são marcas registradas e devem ser tratados de acordo.

Datas de fabricação do produto Bosch Security Systems B.V.

Use o número de série localizado na etiqueta do produto e consulte o site da Bosch Building Technologies em <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

A imagem a seguir mostra um exemplo de uma etiqueta de produto e destaca onde encontrar a data de fabricação no número de série.



1.2 Requisitos

Esta seção mostra os requisitos para que o RPS (Remote Programming Software) e o Receptor/ Gateways Conettix sejam compatíveis com esta versão do firmware do painel de controle.

1.2.1 Software de Programação Remota (RPS)

Para usar todos os novos recursos desta versão do firmware, você deve usar o RPS versão 6.15 ou posterior.

1.2.2 Receptor/Gateway Conettix

Formato Conettix Modem4

Ao configurar o painel de controle para enviar relatórios no formato Conettix Modem4, o software de programação do gateway/receptor da estação central Conettix e do D6200CD Receptor pode necessitar de uma atualização.

Requisitos do formato de relatório Conettix Modem4

Receptor/Gateway	Versão da CPU	Versão do D6200CD
D6600 Receptor da estação central, 32 linhas (somente com D6641 Placa da linha telefônica instalada)	01.10.00	2.10
D6100IPV6-LT Receptor da estação central, 2 linhas, IP	01.10.00	2.10

Formato Conettix ANSI-SIA Contact ID

Ao configurar o painel de controle para enviar relatórios no formato Contact ID Conettix ANSI-SIA, o software de programação do gateway/receptor da estação central Conettix e do D6200CD Receptor pode necessitar de uma atualização.

Formato de relatório em conformidade com ULC-S304 e ULC-S559

Aviso!

Formato de relatório em conformidade com ULC-S304 e ULC-S559



Para formatos de relatórios em conformidade com ULC-S304 e ULC-S559, o software de programação do gateway/receptor da estação central Conettix e do D6200CD Receptor precisa usar a versão da tabela.

Formato ANSI-SIA DC-09

O uso do formato ANSI-SIA DC-09 requer um receptor de estação central que seja compatível com este formato de comunicador IP. Atualmente, os receptores de estação central Conettix da Bosch não são compatíveis com esse formato.

2 Firmware versão 3.15.024

Novidades

Certificação UL 2610 2.^a Edição, página 9

Segurança aprimorada, página 9

Compatibilidade com fonte de alimentação auxiliar B532 e extensor SDI2 , página 11

Suporte ao Modo 2, página 11

2.1 Novidades

Esta seção examina os novos recursos desta versão do firmware.

2.1.1 Certificação UL 2610 2.^a Edição

Unidades e Sistemas de Alarme de Segurança para Instalações Comerciais

2.1.2 Segurança aprimorada

- Configuração do TLS mínimo suportado versão 1.2;

Advertência!



Esta versão do firmware do painel aplicará o TLS 1.2. A configuração do TLS só pode ser definida como TLS 1.0 ou 1.1 usando o RPS versão 6.15 e superior. Se você dispor de ferramentas que exijam versões 1.0 ou 1.1 do TLS, NÃO atualize o firmware do painel até que você tenha o RPS 6.15 ou superior. Observação: quando um B426 ou B450 também está em uso no sistema, esses módulos também devem atualizar seu firmware para a versão 3.15 para aplicar as configurações do TLS.

- Desativação de codificações TLS não conformes com FIPS;
- Bibliotecas TLS e pilha de protocolos atualizadas;
- Verificado para NIST CAVP (cert # A5272);
- Bloqueio programável temporário após cinco falhas consecutivas de senha de acesso remoto.

2.1.3 Compatibilidade com fonte de alimentação auxiliar B532 e extensor SDI2

2.1.4 Suporte ao Modo 2

Suporte adicional ao modo 2 para:

- Gerenciamento de usuários;
- Configuração de nível de autoridade;
- Índices de feriados;
- Abrir/fechar janelas.

2.2 Correções

2.2.1 Corrigido o POPIT ausente que ocorria durante uma atualização de programação

Trata do Boletim Técnico datado de 30 de agosto de 2024.

- 2.2.2 Corrigido o problema em que o telefone não podia ser restaurado após um problema de comunicação telefônica**
- 2.2.3 Corrigido o erro "Dados fora do intervalo" ao adicionar um novo usuário com BSM**
- 2.2.4 Melhorado o tratamento do Modo 2 de "usuários configurados"**
- 2.2.5 Removido o registro duplo do evento "Acesso remoto inválido" quando a Ethernet é desconectada durante um RPS ou conexão de nuvem**
- 2.2.6 Agora estão sendo enviados relatórios SDI2 para falhas de fio aberto com o Modem 4**
- 2.2.7 Agora estão sendo enviados relatórios de "sobrecorrente" da fonte de alimentação para cada saída**
- 2.2.8 Problema corrigido com falha de "fio aberto" de um teclado D1255 não indicado no painel de controle G series**

-
- 2.2.9 O evento de falha CA da fonte de alimentação agora segue a configuração de falha de CA de reenvio**
 - 2.2.10 Atualizações aprimoradas do status da bateria para a fonte de alimentação B520/B532**
 - 2.2.11 Agora, o padrão de saída do teclado para se for removido da configuração do painel**
 - 2.2.12 As áreas do painel de armação do Modo 2 deixaram de ser de armação forçada, a menos que seja instruído a fazê-lo**
 - 2.2.13 Corrigida a falha de "Parâmetro de serviço" que pode ocorrer ao desabilitar pontos de um teclado**
 - 2.2.14 Já é possível eliminar o problema do B901**
 - 2.2.15 O evento de alteração do nome do usuário passou a estar registrado no log de eventos do painel**
 - 2.2.16 Corrigido o problema com o estado do ponto PIE do modo 2 que nem sempre atualizava corretamente**

- 2.2.17 A porta automática bloqueada passou a ser enviada para o receptor**
- 2.2.18 Todos os teclados não MNS na área de alarme passarão a indicar um alarme MNS**
- 2.2.19 Tratamento atualizado de certificados TLS expirados**
- 2.2.20 Corrigido o problema ao enviar e-mails para um servidor usando IPv6**
- 2.2.21 Atualizações nos níveis de transmissão do modem B430**
- 2.2.22 O B8512G agora oferece suporte para abrir/fechar as janelas 5-8**
- 2.2.23 Quando um usuário altera uma senha no menu do instalador do teclado, ele não gera mais uma resposta de alteração de ponto**
- 2.2.24 Atualizações para o texto B915 e B920 em caso de vários alarmes**

2.2.25 Corrigido o problema em que o alarme silencioso pode se tornar audível antes das duas falhas configuradas para enviar o evento

3 Firmware versão 3.14.100

O que há de novo

- *Suporte para credenciais de controle de acesso HID de 32 bits, página 16*

3.1 O que há de novo

Esta seção examina os novos recursos desta versão do firmware.

3.1.1 Suporte para credenciais de controle de acesso HID de 32 bits

O suporte à credencial MIFARE Classic de 32 bits permite que os clientes que usam os cartões de acesso no formato MIFARE Classic usem esses cartões com painéis Bosch e a interface de controle de acesso B901.

É um acréscimo aos formatos de 26 bits, 35 bits e 37 bits suportados anteriormente.

4 Firmware versão 3.14.012

O que há de novo

- *Suporte a celular comunicador conectável B444-A2, página 18*
- *Suporte a celular comunicador conectável B444-V2, página 18*

Correções

- *Forçar arme retornável atualizado, página 19*
- *Digitando dados de acesso do tipo de cartão de 26 bits do teclado, página 19*
- *Comando de desbloqueio de porta de uma função SKED ou personalizada, página 19*
- *O painel não retornará à conexão "nuvem sobre celular" se ocorrer falha de DNS Ethernet, página 20*
- *A operação celular pode falhar se o DNS Ethernet não for público, página 20*

Problemas conhecidos

- *Relatório de abertura de área não enviado ao alternar do estado All-On para Part-On, página 21*
- *Boletim Técnico - E-mail de notificação pessoal de G Series e B Series, página 21*

Consulte

- *O módulo do comunicador celular conectável B444-A não é reconhecido, página 23*
- *Relatório de falha ao fechar, página 23*

4.1 Novidades

Esta seção examina os novos recursos desta versão do firmware.

4.1.1 Suporte a celular comunicador conectável B444-A2

Novo suporte de módulo celular para o módulo de celular conectável B444-A2, AT&T LTE.

4.1.2 Suporte a celular comunicador conectável B444-V2

Novo suporte de módulo celular para o módulo de celular conectável B444-V2, Verizon LTE.

4.2 Correções

Esta seção examina as correções feitas nesta versão do firmware.

4.2.1 Forçar arme retornável atualizado

Nas versões anteriores do firmware, quando o parâmetro Forçar arme retornável de um perfil de ponto era definido como SIM, depois de desarmar o sistema, o usuário tinha que reabilitar manualmente quaisquer pontos forçados com esse perfil. Com a versão de firmware 3.14.010, quando o parâmetro Forçar arme retornável for definido como YES (SIM), todos os pontos forçados serão automaticamente reabilitados e retornarão ao normal, uma vez que o sistema esteja desarmado.

4.2.2 Digitando dados de acesso do tipo de cartão de 26 bits do teclado

No firmware versão 3.11 e 3.12, os dados do cartão de acesso inseridos por um teclado não foram carregados no painel de controle com precisão.

4.2.3 Comando de desbloqueio de porta de uma função SKED ou personalizada

No firmware versão 3.11, o recurso de desbloqueio de porta permitiu que um usuário desbloqueasse uma porta por meio de uma SKED ou função personalizada, mesmo que a área estivesse armada. Essa correção

impede o comando de desbloqueio de porta de uma função SKED ou personalizada durante um estado armado.

4.2.4 O painel não retornará à conexão "nuvem sobre celular" se ocorrer falha de DNS Ethernet

Se os parâmetros Ethernet e celular do Cloud Remote Connect estiverem ativados, o painel não mudará para “nuvem sobre celular” se a conexão “nuvem sobre Ethernet” tiver uma falha de DNS. Esse problema foi corrigido.

4.2.5 A operação celular pode falhar se o DNS Ethernet não for público

Ao programar um endereço IP de servidor DNS específico para Ethernet IPv4, o endereço será compartilhado por celular. Se o endereço DNS IPv4 para Ethernet não estiver acessível na rede pública, a interface do celular não poderá resolver URLs.

Ao usar Ethernet integrada e celular, um DNS IPv4 privado é necessário para usar Ethernet. Uma configuração de DNS separada para o plugin celular já está disponível.

4.3 Problemas conhecidos

Esta seção examina os problemas conhecidos desta versão do firmware.

4.3.1 Relatório de abertura de área não enviado ao alternar do estado All-On para Part-On

Um **Relatório de área aberta** pode não ser enviado se um usuário alterar a área de **All-On**, depois para **Part-On** e, em seguida, desarmar. Ao alternar de **Part-On para desarmar**, os **Relatórios de abertura de área** são enviados apenas se os **Relatórios de Part-On** estiverem ativados. Esses relatórios são desativados por padrão. A ativação dos **Relatórios de Part-On** resolve esse problema.

4.3.2 Boletim Técnico - E-mail de notificação pessoal de G Series e B Series

As mensagens de e-mail de notificação pessoal podem parar de funcionar para alguns clientes devido aos recursos de segurança do provedor de e-mail que usam a verificação em duas etapas. Use a página de segurança do provedor de e-mail (Google, por exemplo) para criar uma senha de aplicativo. Essa senha será usada no painel de controle, como a senha

de autenticação do servidor de e-mail, para permitir que os e-mails de notificação pessoal funcionem. Consulte o “Boletim Técnico - E-mail de notificação pessoal de G Series e B Series” para obter mais informações.

5 Histórico de revisão do firmware

Esta seção examina os recursos importantes de revisões anteriores do firmware.

5.1 Firmware versão 3.12.024

5.1.1 O módulo do comunicador celular conectável B444-A não é reconhecido

Alguns módulos celulares B444-A podem reportar como "inválidos" durante a instalação e não serão reconhecidos pelo painel de controle da B Series ou G Series. Esta versão de firmware permite que o dispositivo host celular reconheça corretamente esses módulos B444-A.

5.1.2 Relatório de falha ao fechar

Alguns cenários problemáticos de armação podem enviar um relatório de falha ao fechar. Este relatório só deve ser enviado se a área não estiver fechada no final da janela de fechamento. Esta versão de firmware resolve esse problema potencial.

5.2 Firmware versão 3.12.020

5.2.1 Suporte para credenciais de controle de acesso HID de 35 bits

O suporte de credenciais HID de 35 bits permite que os clientes que usam o formato Corporate 1000 usem esses cartões com painéis da Bosch e a interface de controle de acesso B901. Isso se soma aos cartões de formato de 26 bits e 37 bits que já eram compatíveis.

5.2.2 Novos tipos de pontos e tipos de saída

Em apoio à próxima versão da funcionalidade do sistema de notificação em massa, vários novos tipos de pontos e saídas foram adicionados.

Observe que para um sistema de notificação em massa UL2572, é necessário um novo hardware que tenha sido etiquetado como UL para este fim. Este hardware estará disponível no início de 2022.

5.2.3 Melhores comunicações celulares da AT&T

Melhorias foram adicionadas para melhorar a operação B444-A e acomodar mudanças na rede celular da AT&T associada ao futuro 3G sunset.

5.2.4 Correções

Esta seção examina as correções feitas nesta versão do firmware.

5.2.4.1 Problema de armação forçada com a versão 3.11.530 do firmware

A versão de firmware 3.12 corrige um problema em relação ao recurso de armação forçada em nossos painéis de controle B9512G, B8512G, B6512, B5512, B4512 e B3512, que podia fazer com que os pontos que tivessem sido armados à força permanecessem ignorados sem nenhuma indicação no teclado.

Observe que esse problema existe apenas na versão 3.11.530 do firmware.

5.2.5 Problemas conhecidos

Esta seção examina os problemas conhecidos desta versão do firmware.

5.2.5.1 Sincronização da segurança por senha com RPS e novo painel

Ao conectar a um novo painel de controle com firmware v3.11 usando o RPS v6.11 e receber a configuração do novo painel, a próxima opção de

envio/recebimento abrirá a janela “Sincronização de painéis” porque o parâmetro “Segurança por senha” no painel de controle não corresponde à configuração do parâmetro “Segurança por senha” no RPS.

Clicar na opção **Ver diferenças de dados** na janela “Sincronização de painéis” não mostra diferença entre o parâmetro “Segurança por senha” no RPS e no painel de controle.

Recomendação

Envie a configuração do RPS para o painel a fim de corresponder os parâmetros “Segurança por senha” no RPS e no painel.

5.2.5.2 Programação de novos tipos de ponto em versões de firmware anteriores à v3.11

Ao usar o RPS 6.11 para programar um novo ponto de pânico ou ponto ambiental (água, alta temperatura, baixa temperatura) em um sistema de painel de controle com versões de firmware anteriores à v3.11, o sistema não vai gerar alertas e condições conforme esperado.

Em alguns cenários, o tipo de ponto “Baixa temperatura” gerará um evento de problema; em todos os cenários, os tipos de ponto “Pânico”, “Água” e “Alta temperatura” não vão gerar nenhuma condição de evento.

Recomendação

Atualize o firmware do painel de controle para a versão v3.11 ou posterior se esses novos tipos de ponto forem necessários.

5.2.5.3 E-mail de notificação pessoal

Ao usar notificações pessoais por e-mail, algumas opções de configuração do servidor (por exemplo, a verificação de duas etapas do Gmail, Permitir aplicativos menos seguros: Desligado) podem não funcionar corretamente. Para garantir a operação, desabilite opções adicionais do servidor de e-mail.

5.2.5.4 Período de travamento do teclado (o teclado trava após as tentativas de senha inválida)

Se o valor do tempo de travamento for maior do que 6.553 segundos, a operação de travamento do teclado poderá falhar. Para garantir a operação correta, ajuste o tempo de travamento abaixo de 6.553 segundos.

5.3 Firmware versão 3.11.5

5.3.1 Conectividade melhorada com a rede Verizon

O FW V3.11.5 melhora o gerenciamento da Verizon APN ao usar os Comunicadores Celulares B444-V ou B444, resultando em maior confiabilidade da conexão.

5.3.2 Corrupção do log de histórico durante a atualização do firmware

Atualizações do firmware do painel da versão v3.06, ou anterior, para as versões v3.07 a v3.09 pode causar perda de eventos do log de histórico. Esse problema ocorre durante a reinicialização do painel de controle. O log de histórico do painel mais antigo deve ser carregado antes de realizar a atualização para as versões v3.07 a v3.09.

A versão V3.10 corrige esse problema e remove qualquer corrupção no log de histórico.

5.4 Firmware versão 3.11

5.4.1 Tipo de ponto de pânico

Adição do tipo de ponto de pânico ao painel, que é um alarme antifurto de 24 horas destinado a um dispositivos de entrada de pânico.

5.4.2 Tipos de pontos ambientais

Novos tipos de ponto disponíveis:

- Água: alarme para indicar evento de vazamento de água.
- Alta temperatura: alarme para indicar evento de alta temperatura.
- Baixa temperatura: alarme para indicar evento de baixa temperatura.

5.4.3 Segurança com senha configurável

A antiviolação do código de acesso do usuário agora pode ser configurada para teclados e clientes de automação a fim de detectar e agir com base em quantidades definidas de tentativas inválidas de autenticação.

5.4.4 Senha temporária

Uma senha de uso único com autoridade de desarme pode ser concedida a um usuário para uma ou várias áreas de painel de controle para acesso temporário. O nível de autoridade associado define o usuário como usuário temporário e só permite que ele desarme o sistema uma vez. Depois disso, a autoridade/senha expirará.

5.4.5 Suporte a entrada com fio para câmera IP

A Origem do ponto “Câmera IP” agora inclui duas entradas com fio de câmera IP.

Configure as origens de câmera IP nas atribuições de ponto do RPS em grupos de pontos. Por exemplo, os pontos 10 e 19 para a câmera IP 1, os pontos 20 e 29

para a câmera IP 2, os pontos 30 e 39 para a câmera IP 3, até a quantidade de câmeras disponíveis em cada tipo de painel de controle.

5.4.6 Suporte a câmera IP do B9512G

O painel B9512G agora oferece suporte a até 59 câmeras IP.

5.4.7 Firmware do painel de controle em conformidade com FIPS

O RPS foi atualizado para operar em um ambiente Windows seguro, como FIPS (Federal Information Processing Standards).

- Um pacote de firmware adicional com criptografia AES/SHA está disponível para os painéis de controle B Series e G Series na seção Downloads > Software do catálogo de produtos para intrusão da Bosch. Esse firmware pode ser usado em qualquer RPS versão 6.11 ou posterior.

- O arquivo correto de firmware criptografado recebe o nome de acordo com o tipo de painel de controle e o número da versão do firmware, com a extensão `_SHA.fwr` para indicar a presença de criptografia SHA (`B9512G_B8512G_FW_3.11.xxx_SHA.fwr`).

5.4.8 Suporte para certificados atualizados do painel de controle B e G Series

O firmware do painel de controle v3.11 apresenta um novo certificado de segurança do painel antes da expiração do certificado atual em abril de 2022. Este certificado é usado para a maioria das automações (integrações) e conexões RPS TLS com o painel. O certificado de nuvem do painel não é afetado. Todas as conexões na nuvem continuarão a funcionar como é feito atualmente.

O RPS v6.11 foi atualizado para acomodar este novo certificado de segurança do painel automaticamente.

Aviso!**Importante**

Os clientes que atualizarem ou instalarem painéis com firmware v3.11 deverão atualizar o RPS para v6.11 e revisar outros aplicativos integrados (Bosch ou terceiros) que precisem usar o novo certificado da Bosch, a fim de manter as conexões TCP com o painel depois de março de 2022.

Os clientes que usam RPS com firmware de painel v3.10 ou anterior não serão afetados pela expiração do certificado e as operações continuarão sem interrupção.

5.5 Firmware versão 3.10

5.5.1 Saídas configuráveis

Os Perfis de saída oferecem suporte a programação personalizada e possibilitam que as saídas operem com base em requisitos exclusivos da aplicação.

Após a criação de um Perfil de saída, ele pode ser reutilizado e atribuído a várias saídas, permitindo a rápida programação da saída.

Você pode criar Perfis de saída que definem a operação de uma saída em casos de eventos específicos. Os Perfis de saída possibilitam a atribuição e o uso de efeitos de saída consistentes em todo o sistema.

5.5.2 UL 864 – 10ª edição

Esta versão do firmware agora oferece suporte à edição mais recente de:

- UL 864 – Unidades de controle e acessórios para sistemas de alarme de incêndio (incêndios comerciais)

5.5.3 UL 985 – 6ª edição

Esta versão do firmware agora oferece suporte à edição mais recente de:

- UL 985 Unidades de sistemas domésticos de aviso de incêndio

6 Atualizar uma conta antiga no RPS para 3.08

O B9512G é uma substituição direta dos modelos anteriores dos painel de controle D9412GV4, D9412GV3, D9412GV2 e D9412G.

O B8512G é uma substituição direta dos modelos anteriores dos painel de controle D7412GV4, D7412GV3, D7412GV2 e D7412G.

Se você trocar um painel de controle da Série G existente por um B9512G/B8512G, você pode atualizar a conta do RPS existente para uma conta do B9512G/B8512G, não sendo necessário recriar a conta.

Aviso!



Antes de atualizar uma conta existente para uma conta do B9512G/B8512G no RPS, leia as informações de atualização do painel de controle nas *Notas de lançamento do RPS*.

6.1 Atualizar uma conta de um painel de controle da Série G existente para uma conta do B9512G/B8512G

Atualizar para uma conta do B9512G/B8512G:

1. Na janela de lista de painéis, marque a conta do painel de controle, clique com o botão direito na conta e selecione “Visualizar dados do painel”. A janela de visualização dos dados do painel se abre.
2. Clique em “Editar”. Localize a seleção de tipo de painel no lado direito da janela de visualização dos dados.
3. Na lista suspensa de tipos de painel, selecione o tipo desejado de painel de controle e clique em OK. Quando você atualiza um painel de controle para um B8512G ou B9512G, o RPS faz uma cópia da conta automaticamente.
4. Verifique se os novos valores de configuração alterados automaticamente correspondem aos necessários para o painel de controle. Faça as alterações necessárias, se for o caso.

Assim que a conversão for concluída e você confirmar as alterações, envie o programa atualizado ao painel de controle:

1. Abra a nova conta do painel de controle que você criou nos passos anteriores.
2. Clique em "Conectar". Aparecerá a caixa de diálogo de comunicação do painel.
3. Insira a senha de painel atual na caixa de texto de senha do RPS e clique em "Conectar". Aparecerá a caixa de diálogo de sincronização do painel.
4. Selecione "Enviar TODOS os dados do RPS atualizados ao painel" e clique em OK. Observação: não selecione "Receber dados do painel".
5. Quando o progresso de Enviar TODOS os dados RPS for concluído, você poderá sair do RPS.

7 Programando o painel de controle para conformidade com a SIA

Nome do parâmetro	Configurações necessárias do painel de controle para conformidade com a SIA	Padrão
Nº Tel.	(Insira o comando de desativação de chamada em espera ¹ no número de telefone de backup)	{Em branco}
Tipo de coação	Opção 3	0 (Desativado)
Cancelar reportes	Sim	Sim
Tempo de atraso na saída	45 a 255 segundos	60 segundos
Habilitar coação	Sim	Não

Reinício de atraso na saída	Sim ou Não	Sim
Tudo armado - Sem saída ²	Sim ou Não	Sim
Regra de duas pessoas?	Não	Não
Emboscada inicial?	Não	Não
Alerta de atraso na saída	Sim	Sim
Tom de entrada	Sim ou Não	Sim
Tom de saída	Sim ou Não	Sim
Abortar exibição	Sim ou Não	Sim

Cancelar exibição	Sim ou Não	Sim
Verificar alarme	Sim ou Não	Não
Função de senha	Arm./desarm.	Arm./desarm.
Armar total imediato	- (Desativado)	- (Desativado)
ArmPerím imediato	- (Desativado)	- (Desativado)
Enviar coação	- (Desativado) ou E (Ativado)	E (Ativado) ³
Desarmar	- (Desativado) ou E (Ativado)	E (Ativado) ³
Desarmar senha	- (Desativado) ou E (Ativado)	E (Ativado) ³

Atraso para entrada	30 a 240 segundos	30 segundos
Abortar alarme	Sim ou Não	Sim ⁴
Janela Abortar	15 a 45 segundos	30 segundos
Número de dígitos da senha	3 a 6 dígitos	Desativado
Contagem para desabilitar oscilador	1 a 2 acionamentos ⁵	2 acionamentos
Alerta remoto	Sim	Sim
Temporizador de ponto cruzado	5 a 255 segundos	20 segundos
Ponto cruzado	Sim ou Não ⁶	Não

Resposta de atraso, Desarmado	00:00	00:00
Resposta de atraso, Armado	00:00	00:00

¹A chamada em espera não se aplica a redes celulares nem à comunicação PSDN (Rede Pública de Dados Comutada). O comando de desativação de chamada em espera em uma linha telefônica sem chamadas impedirá a conexão bem-sucedida com a estação central.

²O parâmetro "Tudo armado - Sem saída" é ignorado ao armar com um SKED.

³L14 é o nível de autoridade de coação padrão.

⁴O padrão para abortar alarme é "Não" no caso das atribuições de ponto 1 e 8.

⁵A contagem para desabilitar oscilador é programável até 4 acionamentos. Para conformidade com a SIA, defina como 1 ou 2.

⁶Os pontos cruzados devem se sobrepor (proteger a mesma área) para que um único ponto possa proteger a área individualmente.

8 **Requisitos mínimos do sistema para ANSI/SIA CP-01**

Requisitos mínimos do sistema para classificação de acordo com ANSI/SIA CP-01:

- Unidade de controle listada e classificada pela UL, modelo B9512G ou B8512G
- Teclado listado e classificado pela UL Modelos B942/B942W, B930, B926F, B925F, B921C, B920, B915/B915I, D1260, D1257/D1257RB,
- D1256/D1256RB, D1255/D1255R/D1255RB
- Campanha local listada pela UL.
- Meios de transmissão fora das instalações

9 Software de código aberto 3.15.024

A Bosch inclui os módulos de software de código aberto listados abaixo no firmware deste painel de controle. A inclusão desses módulos não limita a garantia da Bosch.

Digital Equipment Corporation

Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the document or software without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY

DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Digital historical

Copyright 1987 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts, and the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Digital or MIT not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

DIGITAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Para obter mais informações, consulte a Licença OpenSSL em www.boschsecurity.com, em Catálogo do Produto.

Regents of the University of California

Copyright (c) 1985, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

RSA data security

Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

The "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" is included in the control panel firmware. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

Time routines

Copyright © 2002 Michael Ringgaard. All rights reserved.

This software [Time routines] is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the copyright owner or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

Soluções prediais para uma vida melhor

202411181738